


MSX-Music en SCC op een Philips NMS 8250/55/80

Op een Philips NMS 8250/55/80 klinkt het geluid van een FM-PAC (MSX-Music) en een SCC-soundchip niet zoals het hoort. Het externe geluid klinkt te hard, zodat de PSG niet of nauwelijks hoorbaar is.

Het probleem is eenvoudig verhelpen. De wijziging vindt plaats op de videoprint.

Philips NMS 8250/55:

Vervang R428 en R429 beide door een condensator van 100 μ F/16V, met de – richting de modulator.

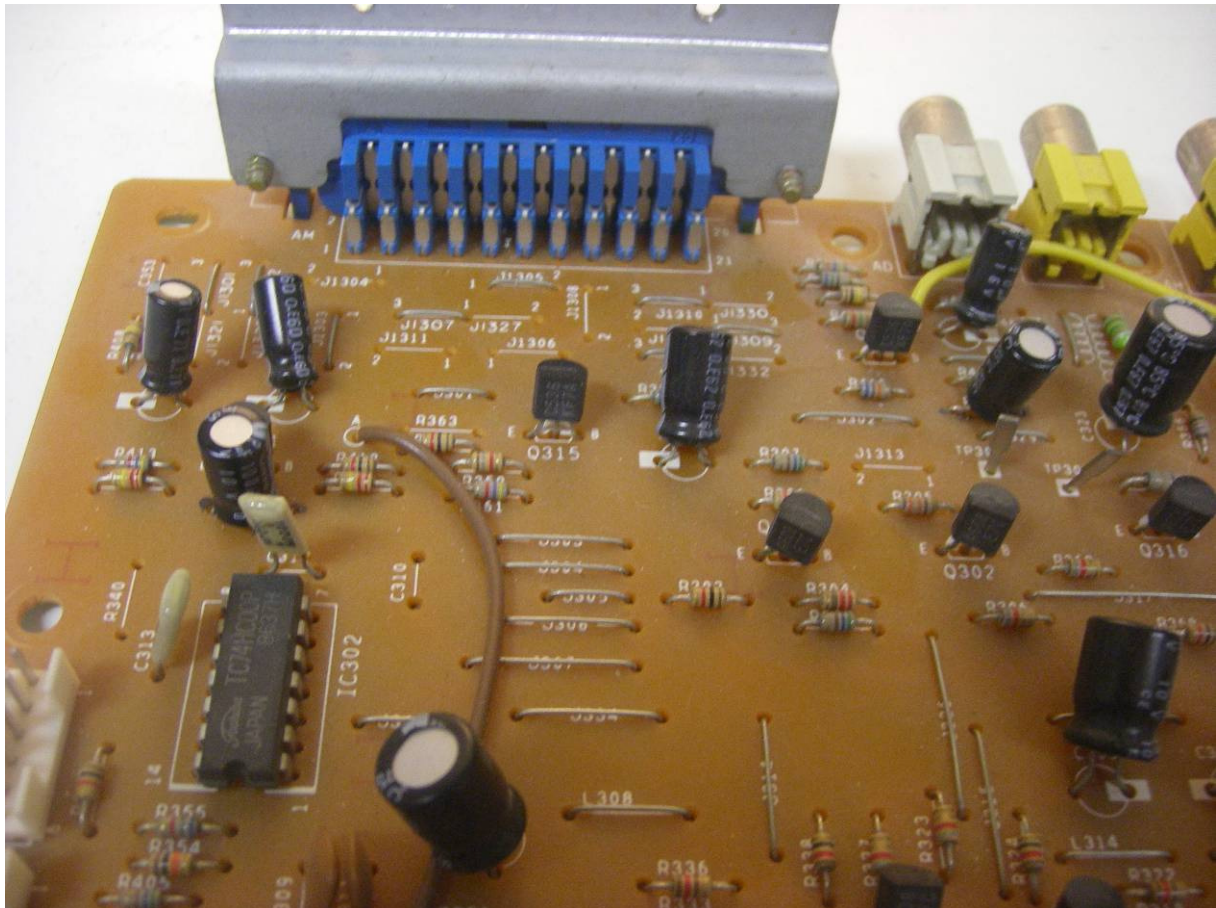

Videoprint van een Philips NMS 8250/55

Philips NMS 8280:

Vervang R426 door een condensator van 100 μ F/16V, met de – richting connector AB.



Videoprint van een Philips NMS 8280